

E F P 関連製品テクニカルニュース

題名	M32R/ECU シリーズ M3218x,M3219x ID 照合不具合			
対象製品	EFP-S2、EFP-S2V シリアル入出力モード	管理番号	A09G07-01	
対象ロット	注 1 を参照ください。	作成日	2009-7-7	Rev. 第 1 版
< 不具合内容 >				
<p>M32R/ECU シリーズ MCU で M3218x、M3219x をシリアル入出力モードでご使用の場合、正しい ID コードを入力しても ID 照合エラーが発生します。</p> <p>M3217x をご使用の場合は問題ありません</p>				
< 不具合原因 及び影響 >				
<p>EFP-S2、EFP-S2V のコントロールソフトウェア WinEFP2 で、シリアルユニット (EF1SRP-01US2、EF1SRP-01U) のテーブルファイルの間違いで、ID コードサイズ “ 12 ” バイトが、誤って “ 16 ” バイトになっていました。その為、正しい ID コードを入力しても ID 照合エラーが発生しておりました。</p> <p>影響： 正しい ID コードを入力しても ID 照合エラーが発生。</p> <p>注 1：対象ソフトウェア</p> <ul style="list-style-type: none">・ EF1SRP-01US2.TBL : Ver.1.04.25 以下のバージョン・ EF1SRP-01U.TBL : Ver.1.02.80 以下のバージョン <p>テーブルファイルバージョン番号は、WinEFP2 ウィンドウメニュー内の [Help] [About] で表示されます。</p>				
< 対策内容 >				
<p>下記の Web サイトにて Product CD Ver.2.12 をダウンロード頂けますので、ソフトウェアをバージョンアップしてください。</p> <p>EF1SRP-01US2.TBL : Ver.1.04.26 以上 EF1SRP-01U.TBL : Ver.1.02.81 以上</p> <p>EFP-S2/S2V 用 Web アドレス : http://www.suisei.co.jp/download/efps2/efps2_down.htm Web サイト内の “ Product CD 最新版 ” をクリックし、インストールしてください。</p>				
株式会社 慧星電子システム				